



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Piła ukosowa

W33740, W33741, W33742



Instrukcja  
oryginalna  
(PL-2025)

[www.wubertools.com](http://www.wubertools.com)



## Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!



Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu! Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu i konserwacji.

---

### 1. Wstęp do instrukcji obsługi

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów BHP obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów BHP wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



#### **UWAGA!**

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



#### **UWAGA!**

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.



#### **UWAGA!**

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



## 2. Opis symboli



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.



Zaleca się stosowanie środków ochrony dróg oddechowych.



Chronić przed wilgocią i deszczem.



Zawsze stosuj osłonę tarczy tnącej.



Zakaz czyszczenia za pomocą pełnego strumienia wody.



Zakaz stosowania zniszczonych lub zdeformowanych tarcz tnących.



Nie dotykaj! Trzymaj ręce z daleka.



**UWAGA!**

Zachowaj szczególną ostrożność.



Niebezpieczeństwo doznania uszczerbku na zdrowiu przez ostre elementy.



Ostrze tnące nadal się obraca po wyłączeniu urządzenia. Poczekaj, aż wszystkie elementy maszyny całkowicie się zatrzymają.



Uważaj na odrzucane odłamki materiałów podczas pracy urządzenia.



Uwaga! Możliwość porażenia prądem!



Uwaga! Promieniowanie laserowe!



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Aby chronić zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



Klasa ochronności II.



### 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

#### Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- **NIE WOLNO** używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.
- Usuń wszystkie przedmioty, które mogą powodować potknięcia lub przeszkadzać w pracy.
- Pracuj na suchej, stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, zwłaszcza przy używaniu narzędzi generujących pyły, spaliny lub opary.
- Nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, chyba że narzędzie zostało zaprojektowane do takich warunków.

#### Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przycisk zasilający jest wyłączony.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.
- Uchwyty narzędzia muszą być suche, czyste, wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwyty grożą utratą kontroli nad narzędziem co niesie ryzyko wypadku.



## Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, barierki lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
- Nie napinać kabla zasilającego zbyt mocno. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu elektrycznego przenosić ani wyciągać wtyczki urządzenia z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy na zewnątrz należy stosować przedłużacz zewnętrzny z oznaczeniem „W-A” lub „W”.
- Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnych warunkach, chyba że są one zaprojektowane do pracy w takich środowiskach.
- Upewnij się, że narzędzie jest zasilane odpowiednim napięciem zgodnym z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj narzędzi z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub obudową. Uszkodzenia mogą prowadzić do porażenia prądem.
- Zawsze odłączaj narzędzie od zasilania, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas każdej przerwy w pracy odłączaj narzędzie od zasilania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

## Bezpieczeństwo pracy z akumulatorami

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenia osoby będącej w otoczeniu akumulatora.
- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiastowo przemyć miejsce pobrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.



- Pod żadnym pozorem nie wolno rozdzielać ogniw akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.
- Nie dotykaj ładowarki ani baterii mokrymi rękami.

## Bezpieczeństwo pracy z narzędziami spalinowymi

- Nie włączać urządzenia w potencjalnie wybuchowym otoczeniu, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Takie narzędzie jak np. piła łańcuchowa może wytworzyć iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
- Unikać otwierania pokrywy silnika.
- Nigdy nie należy pracować samemu. W pobliżu zawsze musi się ktoś znajdować na wypadek sytuacji awaryjnej.
- W miejscu pracy powinna znajdować się apteczka na wypadek skaleczenia.
- Nigdy nie używaj urządzeń spalinowych w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Wydzielane spaliny zawierają tlenek węgla, który jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny.
- Tankuj urządzenie wyłącznie paliwem zgodnym ze specyfikacją producenta. Nigdy nie mieszaj różnych typów paliw lub olejów.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnianiem paliwa, aby zapobiec ryzyku zapłonu.
- Przechowuj paliwo w odpowiednich, szczelnych i oznakowanych pojemnikach z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących.
- Sprawdź szczelność zbiornika paliwa i układu zasilania przed każdym użyciem. W przypadku wycieku nie uruchamiaj urządzenia.
- Unikaj dotykania gorących elementów, takich jak tłumik, cylinder czy silnik. Po pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed transportem lub przechowywaniem.
- Uruchamiaj urządzenie na stabilnym podłożu, trzymając je pewnie w odpowiedniej pozycji zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie usuwaj nagromadzone zabrudzenia, takie jak trawa, olej czy resztki paliwa, które mogą powodować przegrzewanie się urządzenia lub stanowić zagrożenie pożarowe.
- Ogranicz czas pracy urządzeniem, aby uniknąć nadmiernego narażenia na wibracje, które mogą prowadzić do zmęczenia lub urazów dłoni i ramion.



## Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem

Podczas obsługi pilarki ukośnej należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa:

- Zawsze zakładaj okulary ochronne, ochronniki słuchu oraz rękawice robocze - chronią przed odłamkami, hałasem i przypadkowymi skaleczeniami.
- Nie zdejmuj osłony tarczy tnącej - stanowi ona podstawowe zabezpieczenie przed kontaktem z ostrzem.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny urządzenia, w szczególności tarczy, osłon oraz prowadnic. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Stabilnie zamocuj materiał do cięcia, używając zacisków lub prowadnicy. Luźne elementy mogą zostać wyrzucone z dużą siłą.
- Nie zbliżaj rąk do obracającej się tarczy - zawsze trzymaj dłonie w bezpiecznej odległości, zgodnie z oznaczeniami na stole roboczym.
- Unikaj noszenia luźnej odzieży lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte przez wirujące elementy.
- Nie uruchamiaj pilarki bez założonej osłony pyłu oraz sprawnego systemu odpylania - cięcie generuje duże ilości pyłu, który może być szkodliwy dla zdrowia.
- Nigdy nie opuszczaj włączonego urządzenia bez nadzoru - po zakończeniu cięcia odczekaj, aż tarcza całkowicie się zatrzyma.
- Przechowuj pilarkę poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych, najlepiej w miejscu suchym i zabezpieczonym.

## 4. Praca

Pilarka ukośna służy do precyzyjnego cięcia drewna, tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych oraz - przy zastosowaniu odpowiedniej tarczy - także metali nieżelaznych. Urządzenie umożliwia wykonywanie cięć prostych, ukośnych oraz podwójnie ukośnych (w dwóch płaszczyznach jednocześnie). Nie wolno przeciążać urządzenia ani stosować go w jakikolwiek inny sposób, niż ten wskazany w niniejszej instrukcji.

### Wskazówki ogólne


- Przed rozpoczęciem pracy dokładnie obejrzyj pilarkę, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń. Jeżeli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, przez co nie działa prawidłowo, nie wolno go używać, aż do momentu pozbycia się usterki.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo ustawione na stabilnym podłożu.
- Używaj odpowiedniej tarczy dostosowanej do rodzaju ciętego materiału.



- Zawsze usuwaj z obszaru roboczego zbędne przedmioty, które mogą utrudniać pracę.
- Zachowaj czystość stanowiska pracy – nagromadzony pył i odpady mogą zwiększać ryzyko poślizgnięcia lub zapalenia.
- Przed każdym uruchomieniem sprawdź, czy elementy mocujące i prowadnice są odpowiednio dokręcone.
- Nie wywieraj nadmiernego nacisku podczas cięcia – pozwól narzędziu pracować z własną siłą.
- Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania i oczyść je z pyłu i wiórów.
- Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji

## Pochylenie głowicy (cięcie skośne w pionie)

- Głowica pilarki może być pochylana do 45° w lewo, co umożliwia wykonywanie cięć skośnych w płaszczyźnie pionowej. Funkcja ta ułatwia dopasowanie elementów w narożach i przy pracach wykończeniowych.
- W celu wykonania cięcia pod kątem należy poluzować śrubę znajdującą się z tyłu urządzenia, maksymalny kąt cięcia ukośnego wynosi 45° i jest możliwy tylko w lewą stronę.
- W przypadku modelu **W33742**, cięcie skośne jest możliwe w obie strony.
- W celu odblokowania piły należy odblokować sworzeń blokady opadu znajdujący się z tyłu urządzenia.

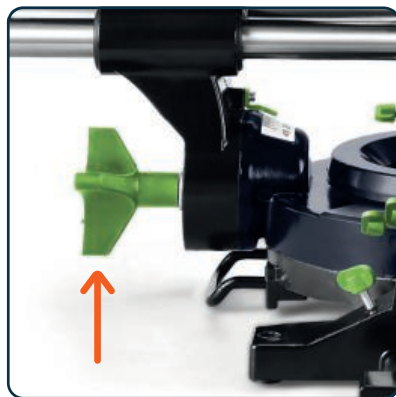

Śruba zmieniająca  
kąt cięcia




Wskaźnik kąta cięcia




## Laserowy wskaźnik linii cięcia

Zintegrowany wskaźnik laserowy wyświetla linię cięcia na powierzchni materiału, umożliwiając dokładne ustawienie przed rozpoczęciem cięcia, zwiększając precyzję pracy. Włącznik lasera znajduje się przy uchwycie, tak jak na poniższym obrazku.

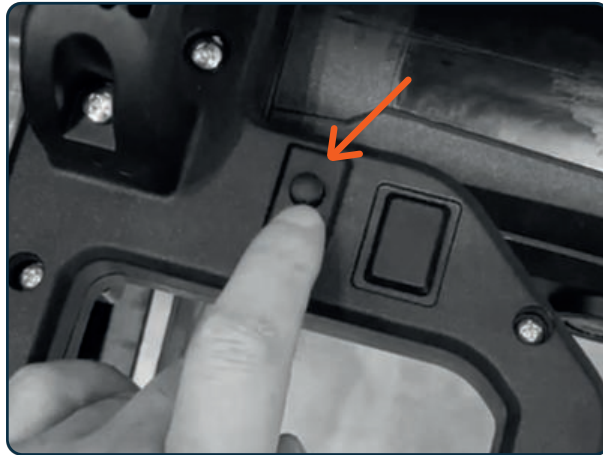

## Stół obrotowy z blokadą pozycji

- Obrotowy stół roboczy posiada blokady kątowe w najczęściej używanych pozycjach (np. 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°).
- Aby zmienić kąt cięcia należy poluzować pokrętło blokady, następnie wcisnąć przycisk znajdujący się pod stołem i obrócić stół w jedną ze stron do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
- W celu zablokowania stołu w określonej pozycji, należy w pełni dokręcić pokrętło blokady.

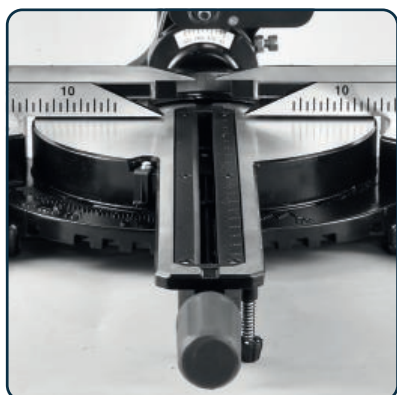

Obrotowy stół roboczy



Przycisk



Pokrętło blokady



## System odpylania

Pilarka jest wyposażona w worek na pył, gromadzący nieczystości, trociny i inne elementy produkowane podczas pracy.



## Imadło / zacisk


Pilarka posiada możliwość zamontowania zacisku, który służy do unieruchomienia obrabianego elementu na stole roboczym.






## Ogranicznik głębokości cięcia

Pilarka jest wyposażona w mechaniczny ogranicznik, umożliwiający regulację głębokości cięcia.

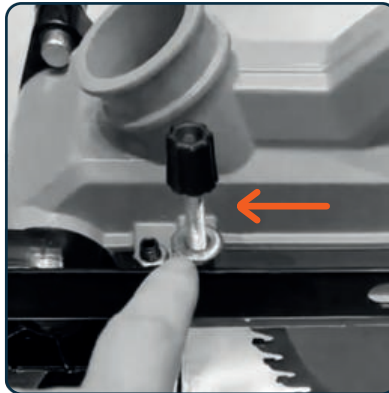

## Poszerzenie przestrzeni roboczej


Urządzenie posiada możliwość poszerzenia przestrzeni roboczej, po bokach pilarki znajdują się regulowane stoły. Aby rozłożyć stoły należy poluzować śrubę znajdującą się za nimi, następnie aby zablokować stół w określonej pozycji, należy ją maksymalnie dokręcić.

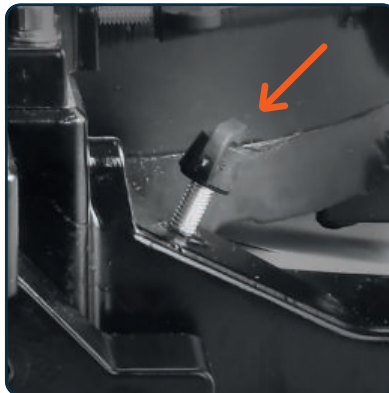

## Blokada przesuwu

Pilarka wyposażona jest w prowadnice liniowe, które umożliwiają przesuw głowicy tnącej w przód i w tył.

- Aby regulować posuw piły, należy odkręcić śrubę blokady, następnie zakręcić ją w pożądanym momencie.
- Poluzowana śruba umożliwi wykonywanie przesuwu swobodnie.

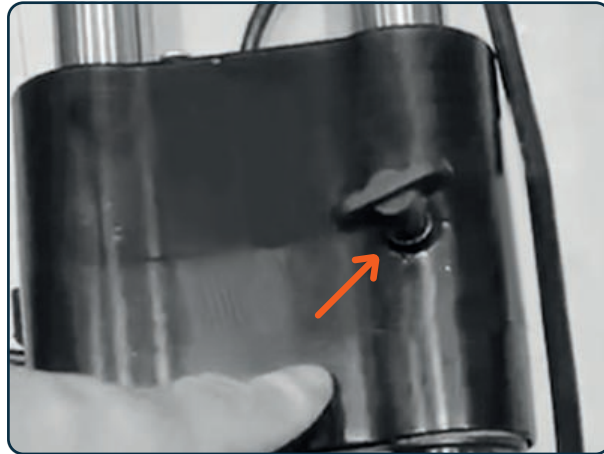

Śruba blokady  
(blokada  
przesuwu)

## Cięcie przesuwne i opadowe

- W celu wykonania cięcia przesuwnego należy poluzować śrubę blokady przesuwu.



Śruba  
blokady  
przesuwu

- W przypadku cięcia opadowego należy w pełni dokręcić śrubę z obrazka powyżej, następnie zwolnić sworzeń blokady opadu tak jak na poniższym obrazku.
- Aby ponownie zablokować piłę należy wykonać pół obrotu śrubą, która powinna wrócić na swoje miejsce.



Sworzeń  
blokady  
opadu



## Cięcie przesuwno-opadowe

- Urządzenie posiada możliwość cięcia przesuwno-opadowego, należy opuszczać ramię z tarczą, jednocześnie przesuwając je wzdłuż prowadnicy.
- Aby odblokować możliwość cięcia przesuwno-opadowego, należy odblokować zarówno śrubę blokady przesuwu, jak i sworzeń blokady opadu.



Śruba blokady przesuwu




Sworzeń blokady opadu

## Wymiana tarczy

- Przystępując do procesu wymiany tarczy, należy zacząć od poluzowania śruby.
- Następnie należy zwolnić blokadę wału
- Po wykonaniu tych czynności, odkręć śrubę mocującą tarczę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Po zakończonej wymianie należy dokładnie dokręcić wszystkie odkręcone wcześniej śruby.



Śruba

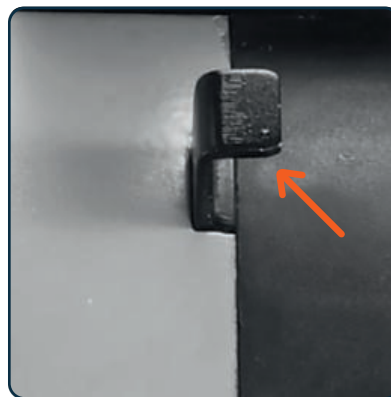


Blokada wału



## Zabezpieczenie przed przechyleniem

- Szyna znajdująca się pod stołem ma za zadanie chronić użytkownika podczas przypadkowego puszczenia uchwytu piły i uniemożliwić wywrócenie się piły.
- Aby wyregulować szynę, należy odkręcić śrubę i następnie wysunąć szynę i zakręcić tę samą śrubę jak na obrazku poniżej.

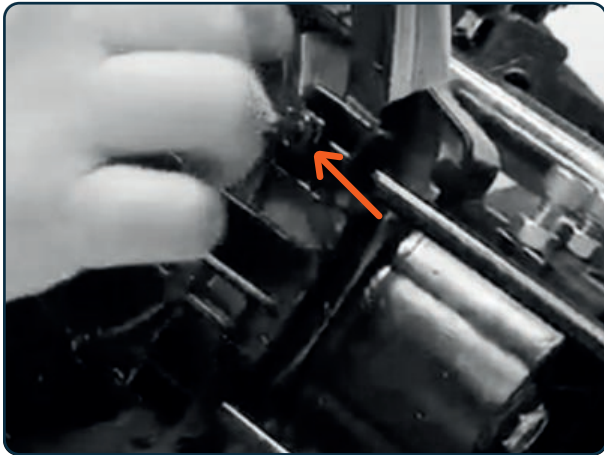

Śruba



Szyna zabezpieczająca

## 5. Praca z urządzeniem

### Przygotowanie do pracy

- **Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia:** upewnij się, że pilarka jest ustawiona na stabilnym, równym podłożu. Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane (tarcza, osłony, zaciski) i czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- **Podłączenie do zasilania:** podłącz urządzenie do gniazdka 230 V z uziemieniem. Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada specyfikacji pilarki.
- **Zamocowanie materiału:** umieść obrabiany element na stole roboczym i zabezpiecz go za pomocą zacisku (imadła), aby uniknąć przesunięcia podczas cięcia.

### Ustawienie parametrów cięcia

- **Ustawienie kąta cięcia (ukosu):** obróć stół roboczy do żądanego kąta i zablokuj go w odpowiedniej pozycji za pomocą dźwigni blokującej.
- **Ustawienie kąta pochylecia głowicy (cięcie skośne):** jeśli wymagane, ustaw pochylecie głowicy w pionie (0°–45°) i zablokuj ją pokrętelem.



- **Regulacja głębokości cięcia (jeśli wymagane):** ustaw ogranicznik głębokości, jeśli planujesz nacięcia lub rowki.
- **Sprawdzenie linii cięcia:** włącz laserowy wskaźnik i ustaw materiał tak, aby linia cięcia pokrywała się z miejscem przecięcia.

## Wykonywanie cięcia

- **Uruchomienie urządzenia:** naciśnij spust włącznika.
- **Wykonanie cięcia:** opuść głowicę tnącą powoli na materiał. Przy cięciach szerokich użyj funkcji przesuwu, przesuwając głowicę płynnie w przód.
- **Zakończenie cięcia:** po zakończeniu cięcia podnieś głowicę do pozycji wyjściowej i zwolnij spust. Poczekaj, aż tarcza całkowicie się zatrzyma (hamulec tarczy działa automatycznie).

## Po zakończeniu pracy

- **Odłącz urządzenie od zasilania:** wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.
- **Usuń resztki materiału i pył:** użyj odkurzacza lub szczotki do usunięcia wiórów i kurzu ze stołu roboczego oraz z okolicy tarczy.
- **Sprawdzenie stanu technicznego:** skontroluj tarczę tnącą pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Jeśli wymaga wymiany – wykonaj ją zgodnie z instrukcją.
- **Przechowywanie:** przechowuj urządzenie w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

## 6. Konserwacja i naprawa

Narzędzie należy regularnie czyścić oraz sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

- Nie wolno składować narzędzia blisko substancji łatwopalnych takich, jak benzyna, olej itp.
- Nie wolno składować urządzenia w pobliżu silnych substancji chemicznych, gdyż te mogą negatywnie wpłynąć na stan urządzenia.
- Należy sprawdzać również stan akcesoriów każdorazowo przed ponownym korzystaniem z urządzenia.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia, pył oraz pozostałości. Można użyć do tego pędzelka, innego przedmiotu z miękkim zakończeniem lub sprężonego powietrza i niewielkim ciśnieniu.
- Zabrania się naprawiania urządzenia samemu. Uszkodzone narzędzie należy przesać do serwisu lub oddać do naprawy wykwalifikowanemu specjalście.



## 7. Specyfikacja techniczna

Model	W33740	W33741	W33742
Zasilanie:	220-240V / 50Hz		
Moc znamionowa:	1700W	2000W	2000W
Obroty na biegu jałowym:	4700 obr/min	4500 obr/min	3800 obr/min
Typ silnika:	szczotkowy		
Tarcza tnąca:	210 x 30 x 2,6mm	255 x 30 x 2.8mm	305 x 30 x 2.8mm
Liczba zębów:	24	60	60
Szerokość zęba tarczy:	3 mm		
Zakres obrotu stołu roboczego:	od 0° do 45° w obie strony		
Zakres pochylenia głowicy:	od 0° do 45° w lewo	od 0° do 45° w lewo	od 0° do 45° w obie strony
Maks. zdolność cięcia 0°x0°:	340mm x 65mm	340mm x 90mm	330mm x 105mm
Maks. zdolność cięcia 0°x45°:	240mm x 65mm	240mm x 90mm	230mm x 105mm
Maks. zdolność cięcia 45°x0°:	340mm x 38mm	340mm x 45mm	330mm x 60mm
Maks. zdolność cięcia 45°x45°:	240mm x 38mm	240mm x 45mm	230mm x 60mm
Stałe kąty obrotu stołu roboczego:	0° / 15° / 22.5° / 30° / 45° w obie strony		
Klasa ochronności elektrycznej:	II		
Stopień ochrony elektrycznej:	IP20		
Klasa izolacji:	E (maks. temperatura silnika 120°C)		
Długość kabla:	2 m	2 m	2 m
Waga netto/brutto:	12 / 15 kg	14.3 / 17.5 kg	20.5 / 26 kg



## Budowa - model W33740


1. Przycisk blokady
2. Uchwyt
3. Włącznik
4. Głowica
5. Ruchoma osłona tarczy tnącej
6. Imadło
7. Prowadnica
8. Rozkładany stół
9. Obrotowy stół
10. Pokrętko blokady obrotu
11. Przycisk zwolnienia blokady obrotu
12. Kątownik
13. Laser
14. Śruba regulacji głębokości
15. Worek na pył





## Budowa - model W33740

- 16. Sworzeń blokady opadu
- 17. Śruba blokady przesuwu
- 18. Śruba podpory
- 19. Uchwyt pomocniczy
- 20. Śruba regulacji kąta cięcia
- 21. Podpórka
- 22. Śruba blokady rozkładanego stołu
- 23. Śruba regulacji prowadnicy

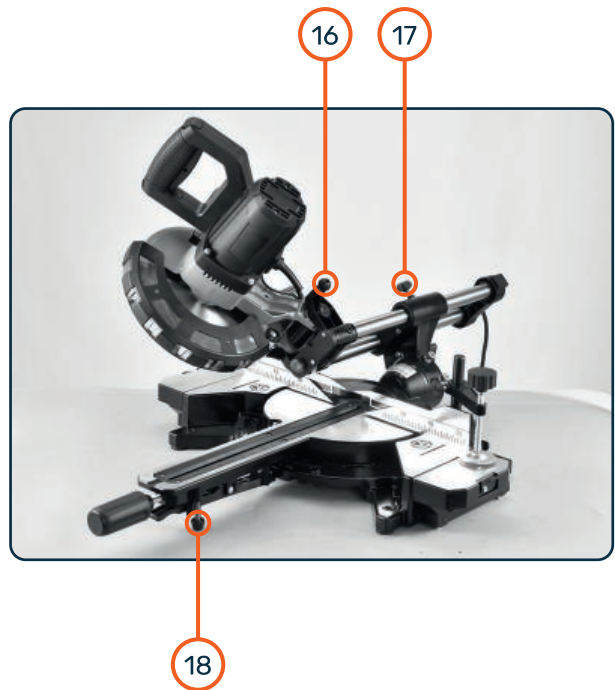



## Budowa - model W33741



1. Przycisk blokady
2. Uchwyt
3. Włącznik
4. Głowica
5. Ruchoma osłona tarczy tnącej
6. Imadło
7. Prowadnica
8. Obrotowy stół
9. Pokrętko blokady obrotu
10. Przycisk zwolnienia blokady obrotu
11. Rozkładany stół
12. Śruba regulacji kąta cięcia
13. Laser
14. Worek na pył





## Budowa - model W33741

- 15. Przycisk blokady wrzeciona
- 16. Kątownik
- 17. Sworzeń blokady opadu
- 18. Śruba podpory
- 19. Śruba blokady przesuwu
- 20. Śruba regulacji głębokości
- 21. Śruba blokady rozkładanego stołu
- 22. Podpórka
- 23. Śruba regulacji prowadnicy

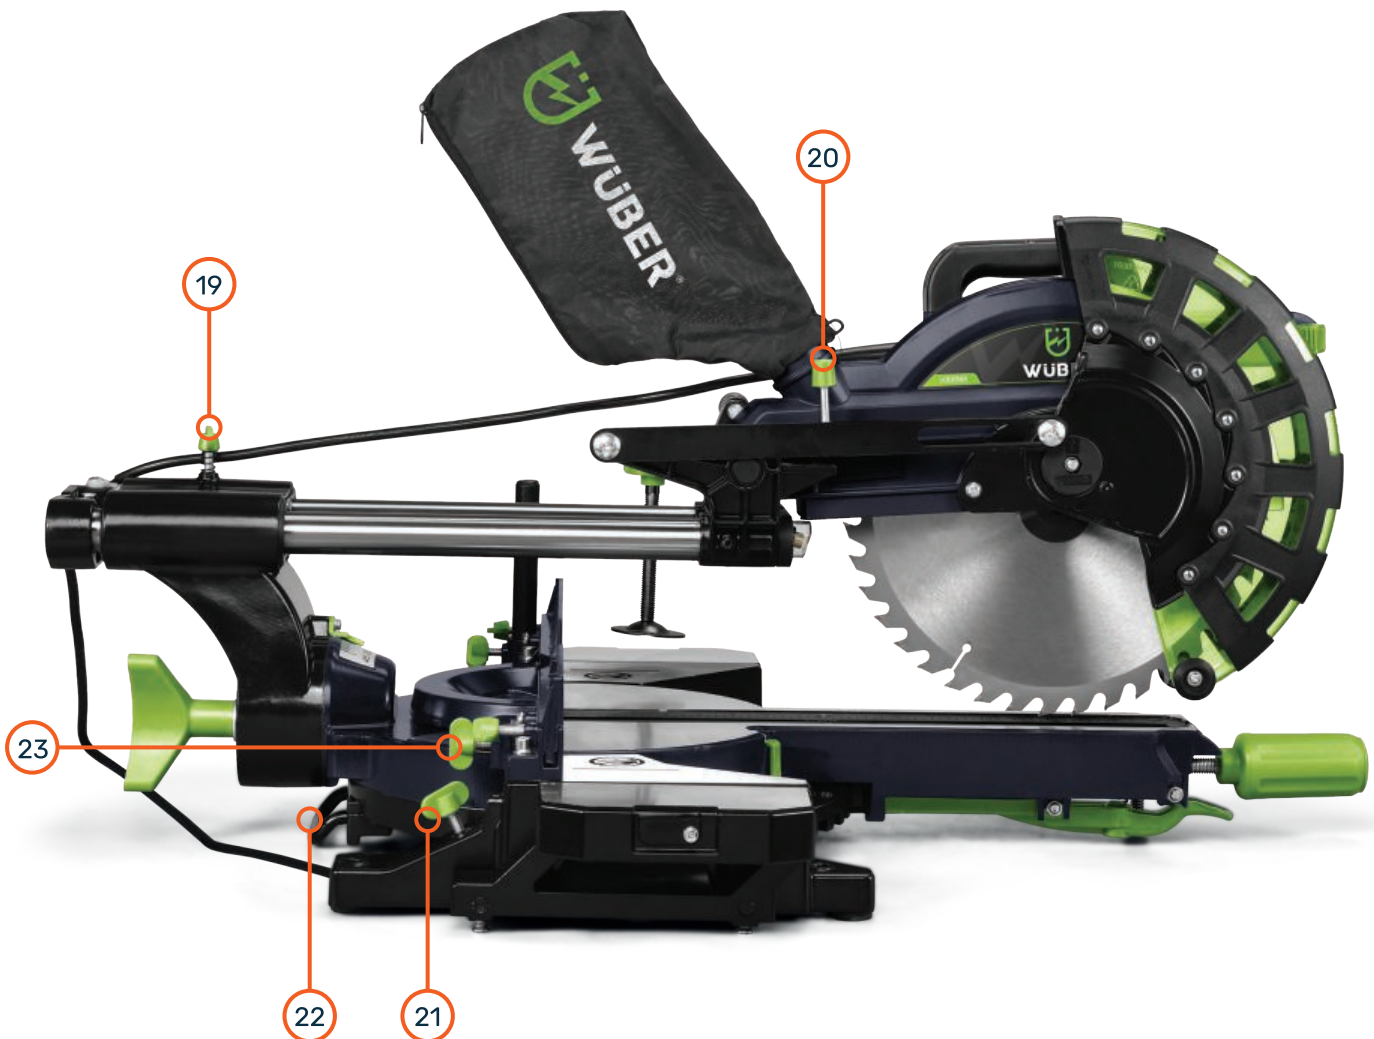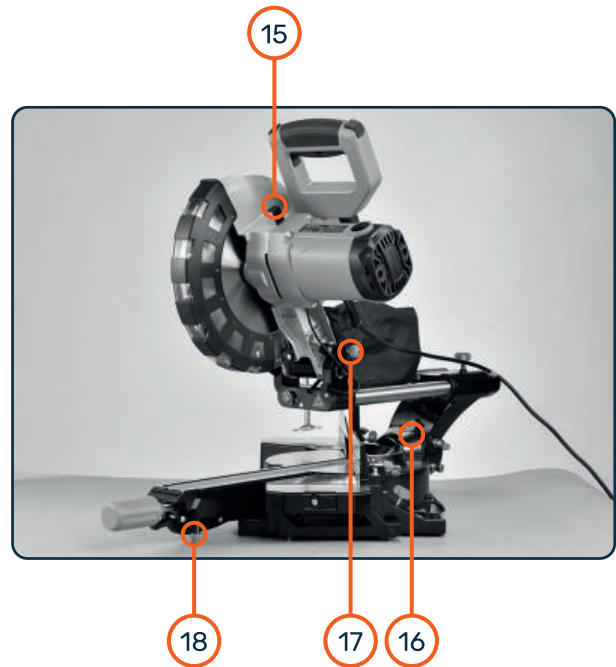



## Budowa - model W33742

1. Uchwyt
2. Włącznik
3. Głowica tarczy
4. Ruchoma osłona tarczy
5. Laser
6. Imadło
7. Śruba rozkładanego stołu
8. Rozkładany stół
9. Pokrętko blokady obrotu
10. Przycisk zwolnienia blokady obrotu
11. Śruba podpory
12. Prowadnica
13. Śruba regulacji kąta cięcia
14. Śruba regulacji przesuwu
15. Uchwyt pomocniczy





## Budowa - model W33742

16. Śruba regulacji głębokości

18. Sworzeń blokady opadu

17. Kątomierz





## 8. Ochrona środowiska



### Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych niezawierających elementów elektrycznych.



## 9. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkownika szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent.

Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą wykonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Uszkodzenia wynikające z intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych nie są objęte gwarancją.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC Declaration of conformity



**Numer deklaracji:**  
Number of declaration:

40/2025

**Producent:**  
Manufacturer:

WUBER Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 81/73  
35-040 Rzeszów, Polska

**Deklarujemy, że urządzenie:**

We declare on our own responsibility that our machine:

**Nazwa:**  
Name:

Piła ukosowa

**Marka:**  
Brand:

WUBER

**Numer seryjny maszyny:**  
Machine serial number:

W33740, W33741, W33742

**Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

- 2006/42/WE
- 2014/30/UE
- 2011/65/UE
- 2014/35/UE

**Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:**

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

- EN 61029-1:2009/A11:2010
- EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN ISO 12100

**Dokumentacja została skompletowana przez:**  
Documentation was completed by:

Konrad Czeakański  
ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów

**Zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia według dyrektywy 2000/14/EC:**

Measured sound power level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC:

LwA: 98,0 +-5 dB(A)

**Poziom ciśnienia akustycznego:**

Measured sound power level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC:

LpA: 88,6 +-5 dB (A)

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanej maszyny została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji. Maszyna obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

The technical and construction documentation for the described machine has been prepared in accordance with Annex VII, Part A directive 2006/42/EC and is kept at the address indicated above. At the request of state authorities, the manufacturer undertakes to provide the technical documentation in question via electronic communication channels. The machine includes mechanical elements, components and electrical devices manufactured by other manufacturers who are in possession of technical documentation for the manufactured elements and have issued the required declarations of conformity or incorporation for them.

**Podpisano w imieniu:**  
Signed on behalf of:

Konrad Czeakański  
WUBER Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 81/73  
35-040 Rzeszów

**Rzeszów, 07.08.2025**

Miejsce, data  
Place, date

Podpis osoby upoważnionej  
Signature of authorized person



**Konrad Czeakański**  
**Członek zarządu**

Imię, nazwisko, stanowisko  
Name, surname, position





**WUBER Sp. z o.o.**  
ul. Dąbrowskiego 81/73  
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



[www.wubertools.com](http://www.wubertools.com)