



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bruzdownica elektryczna  
W01072



Instrukcja  
oryginalna  
(PL-2025)

[www.wubertools.com](http://www.wubertools.com)



## Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!



Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu! Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu i konserwacji.

---

### 1. Wstęp do instrukcji obsługi

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów BHP obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów BHP wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



#### **UWAGA!**

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



#### **UWAGA!**

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.



#### **UWAGA!**

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



## 2. Opis symboli



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Zaleca się stosowanie maski przeciwpyłowej.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.



Chronić przed wilgocią i deszczem.



### **UWAGA!**

Zachowaj szczególną ostrożność.



Ostre elementy! Zwróć szczególną uwagę podczas pracy przy ostrzu tnącym!



Wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilania przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, regulacyjnych lub czyszczących.



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Aby chronić zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



### 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

#### Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- **NIE WOLNO** używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.
- Usuń wszystkie przedmioty, które mogą powodować potknięcia lub przeszkadzać w pracy.
- Pracuj na suchej, stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, zwłaszcza przy używaniu narzędzi generujących pyły, spaliny lub opary.
- Nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, chyba że narzędzie zostało zaprojektowane do takich warunków.

#### Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przycisk zasilający jest wyłączony.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.
- Uchwyty narzędzia muszą być suche, czyste, wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwyty grożą utratą kontroli nad narzędziem co niesie ryzyko wypadku.



## Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, bariery lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
- Nie napinać kabla zasilającego zbyt mocno. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu elektrycznego przenosić ani wyciągać wtyczki urządzenia z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy na zewnątrz należy stosować przedłużacz zewnętrzny z oznaczeniem „W-A” lub „W”.
- Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnych warunkach, chyba że są one zaprojektowane do pracy w takich środowiskach.
- Upewnij się, że narzędzie jest zasilane odpowiednim napięciem zgodnym z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj narzędzi z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub obudową. Uszkodzenia mogą prowadzić do porażenia prądem.
- Zawsze odłączaj narzędzie od zasilania, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas każdej przerwy w pracy odłączaj narzędzie od zasilania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

## Bezpieczeństwo pracy z akumulatorami

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenia osoby będącej w otoczeniu akumulatora.
- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiastowo przemyć miejsce pobrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.



- Pod żadnym pozorem nie wolno rozdzielać ogniw akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.
- Nie dotykaj ładowarki ani baterii mokrymi rękami.

## Bezpieczeństwo pracy z narzędziami spalinowymi

- Nie włączać urządzenia w potencjalnie wybuchowym otoczeniu, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Takie narzędzie jak np. piła łańcuchowa może wytworzyć iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
- Unikać otwierania pokrywy silnika.
- Nigdy nie należy pracować samemu. W pobliżu zawsze musi się ktoś znajdować na wypadek sytuacji awaryjnej.
- W miejscu pracy powinna znajdować się apteczka na wypadek skaleczenia.
- Nigdy nie używaj urządzeń spalinowych w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Wydzielane spaliny zawierają tlenek węgla, który jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny.
- Tankuj urządzenie wyłącznie paliwem zgodnym ze specyfikacją producenta. Nigdy nie mieszaj różnych typów paliw lub olejów.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnianiem paliwa, aby zapobiec ryzyku zapłonu.
- Przechowuj paliwo w odpowiednich, szczelnych i oznakowanych pojemnikach z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących.
- Sprawdź szczelność zbiornika paliwa i układu zasilania przed każdym użyciem. W przypadku wycieku nie uruchamiaj urządzenia.
- Unikaj dotykania gorących elementów, takich jak tłumik, cylinder czy silnik. Po pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed transportem lub przechowywaniem.
- Uruchamiaj urządzenie na stabilnym podłożu, trzymając je pewnie w odpowiedniej pozycji zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie usuwaj nagromadzone zabrudzenia, takie jak trawa, olej czy resztki paliwa, które mogą powodować przegrzewanie się urządzenia lub stanowić zagrożenie pożarowe.
- Ogranicz czas pracy urządzeniem, aby uniknąć nadmiernego narażenia na wibracje, które mogą prowadzić do zmęczenia lub urazów dłoni i ramion.



## Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem

- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny urządzenia, zwróć szczególną uwagę na obudowę, gniazda przyłączeniowe oraz kabel zasilający. Nie używaj urządzenia z widocznymi uszkodzeniami!
- Podłącz urządzenie wyłącznie do kompatybilnego gniazda elektrycznego zalecanego przez producenta - użycie niewłaściwego źródła zasilania może doprowadzić do przegrzania lub uszkodzenia sprzętu.
- Pamiętaj o możliwości wystąpienia odrzutu podczas pracy, gdy ostrza bruzdownicy się zatną lub napotkają twardszy materiał. Zawsze trzymaj urządzenie oburącz, mocno i stabilnie.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody, wilgoci ani wysokich temperatur, grozi to porażeniem prądem lub awarią.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy, może to spowodować przegrzanie urządzenia.
- Nie kieruj kończyn w stronę obracających się tarcz podczas pracy.
- Unikaj używania urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub materiałów.
- Po zakończeniu pracy zawsze wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku zauważenia nietypowego zapachu, dymu lub nadmiernego nagrzewania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i przerwij pracę.

## 4. Obsługa urządzenia

Bruzdownica elektryczna to narzędzie służące do cięcia bruzd (rowków) w ścianach i sufitach. Umożliwia prowadzenie przewodów elektrycznych, instalacji hydraulicznych lub telekomunikacyjnych bez konieczności kucia na głębokość.

### Wskazówki ogólne

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie jest w pełni sprawne, a tarcze są prawidłowo zamocowane.
- Używaj urządzenia wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- W przypadku zauważenia niestabilnego działania lub zapachu spalenizny natychmiast odłącz zasilanie.



- Po zakończeniu pracy odłącz kabel zasilający i przechowuj urządzenie w suchym, bezpiecznym miejscu.
- Używać wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.

## Wymiana tarczy

- Aby wymienić tarczę, najpierw naciśnij przycisk blokady wrzeciona.
- Poluzuj obie motylkowe nakrętki mocujące osłonę i odchyl ją na bok.



- Użyj klucza, aby odkręcić pierścień mocujący, a następnie wyjmij dwie tarcze tnące oraz przekładki regulujące szerokość.
- Zamontuj nowe tarcze tnące razem z odpowiednią liczbą przekładek dystansowych, a następnie załóż pierścień mocujący.
- **Zawsze wymieniaj obie tarcze razem – jako parę.**
- Dokręć pierścień kluczem, jednocześnie blokując wrzeciono przyciskiem blokady wrzeciona.
- Ponownie ustaw i zabezpiecz osłonę.


## Ustawianie szerokości cięcia

Szerokość cięcia jest zależna od ilości przykładek dystansowych umieszczonych między tarczami tnącymi.

- **Szerokość cięcia równa jest:** Grubość dwóch ostrzy (2x2,5mm) + grubość przekładek dystansowych.
- Upewnij się, że wewnętrzna piasta tarczy jest prawidłowo osadzona.



- Wszystkie przekładki muszą zostać użyte do prawidłowego zamocowania tarcz tnących. Umieść przekładki po zewnętrznej stronie tarcz tnących, aby zmniejszyć szerokość cięcia.

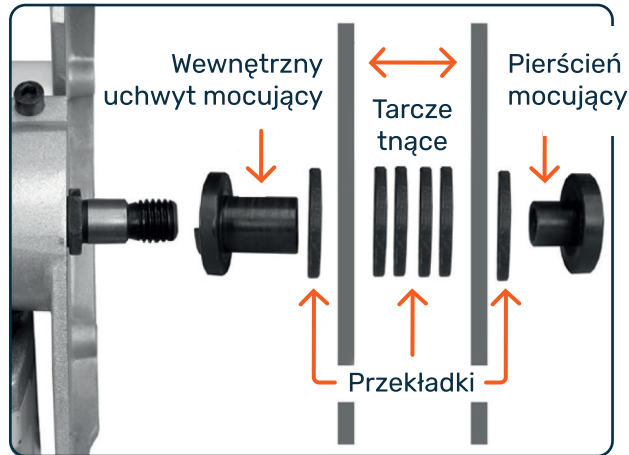

## Montaż rękojeści pomocniczej

Wsadź gwint rękojeści w przeznaczony do tego otwór i dokręć tak, by rękojeść była mocno osadzona i nie poruszała się na boki.

## Montaż rury odsysania pyłu

Podłącz odpowiedni wąż odsysania pyłu (np. odkurzacza) do otworu odsysania i obróć, aby zablokować go na miejscu.

Adapter do podłączenia odkurzacza






## Regulacja głębokości cięcia

- Poluzuj pokrętła regulacji głębokości.
- Wyreguluj płytę podstawy do pożądanej pozycji. Użyj metryczki, by ustawić precyzyjnie głębokość.
- Dokręć pokrętło regulacyjne.
- Głębokość cięcia powinna być ustawiona o 3 mm więcej, niż wymagana głębokość szczeliny.



## Włączanie/Wyłączanie

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk bezpieczeństwa, a następnie wciśnij spust.
- Aby wyłączyć, zwolnij spust.

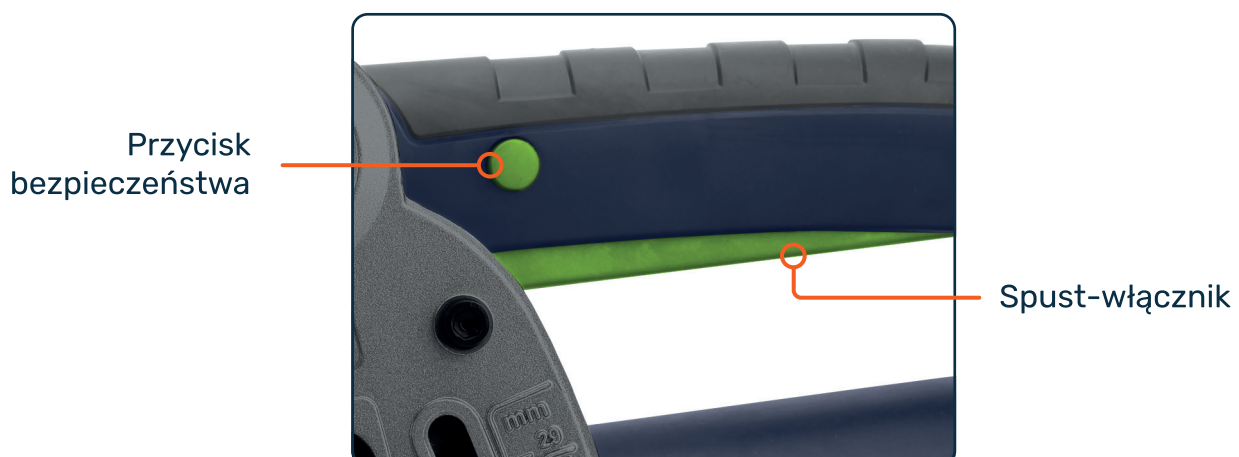



## 5. Praca z urządzeniem

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie jest sprawne i nie widać żadnych jego uszkodzeń.
- Zaznacz powierzchnię, na której będą wykonywane bruzdy.
- Wyreguluj głębokość cięcia (jeżeli potrzebne).
- Podepnij urządzenie odprowadzające pył (np. odkurzacz).
- Ustaw bruzdownicę w pozycji pionowej.
- Wciśnij przycisk blokady bezpieczeństwa, a następnie włącznik.
- Poczekaj aż tarcza rozpędzi się do maksymalnej prędkości.
- Przesuwaj bruzdownicę po powierzchni, używając kółka prowadzącego.
- **Zawsze przesuwaj bruzdownicę do siebie (wstecznie).**
- Poruszaj się ze stałą prędkością – **NIE używaj nadmiernej siły.**
- Usuń pozostały materiał za pomocą dołączonego dłuta do wyłamywania.

### Po zakończeniu pracy:

- Wyłącz urządzenie puszcżając włącznik.
- Wyczyść bruzdownicę z nagromadzonego pyłu.
- Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości.
- Czyść obudowę miękką szmatką.
- Łożyska w urządzeniu są trwale nasmarowane i nie wymagają konserwacji.
- Przechowuj urządzenie w czystym, suchym i bezpiecznym miejscu.



## 6. Konserwacja i naprawa

- Narzędzie należy regularnie czyścić oraz sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń
- Nie wolno składować urządzenia w pobliżu silnych substancji chemicznych, gdyż te mogą negatywnie wpłynąć na stan urządzenia.
- Należy sprawdzać również stan akcesoriów każdorazowo przez ponownym korzystaniem z urządzenia.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia, pył oraz pozostałości.
- Zabrania się naprawiania urządzenia samemu. Uszkodzone narzędzie należy przesać do serwisu lub oddać do naprawy wykwalifikowanemu specjalście.

### Wymiana szczotek węglowych

- Użyj śrubokręta, aby zdjąć pokrywki szczotek węglowych z obudowy urządzenia.
- Wyjmij zużyte szczotki i włóż nowe, dobrane w identyczną parę.
- Załóż ponownie pokrywki uchwytów szczotek.



## 7. Specyfikacja techniczna

Model	W01072
Moc znamionowa:	1500W
Napięcie:	230V / 50Hz
Szerokość cięcia:	8-30 mm
Głębokość cięcia:	3-29 mm
Prędkość obrotowa:	8500 obr/min
Średnica tarczy:	125 mm
Grubość tarczy:	2 mm
Średnica otworu tarczy:	22.23 mm
Średnica przyłącza odsysania pyłu:	35 mm (wew.) / 52 mm (zew.)
Soft start:	Tak
Wymiary:	165 x 390 x 165 mm
Długość przewodu:	3 m
Stopień ochrony:	IPX0
Klasa izolacji:	II
Waga:	4.52 kg



## Budowa

1. Rolka prowadząca
2. Adapter do odsysania pyłu
3. Rękojeść pomocnicza
4. Przycisk blokady włącznika
5. Spust-włącznik
6. Uchwyt
7. Przewód zasilający
8. Przycisk blokady wrzeciona (z drugiej strony urządzenia)
9. Szczotki węglowe
10. Blokada głębokości cięcia
11. Skala głębokości cięcia
12. Osłona regulacji głębokości cięcia
13. Tarcza
14. Śruba mocująca osłony
15. Osłona tarczy





## 8. Ochrona środowiska



### Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych niezawierających elementów elektrycznych.



## 9. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkownika szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent.

Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą wykonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Uszkodzenia wynikające z intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych nie są objęte gwarancją.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC Declaration of conformity



**Numer deklaracji:**  
Number of declaration:

70/2025

**Producent:**  
Manufacturer:

WUBER Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 81/73  
35-040 Rzeszów, Polska

**Deklarujemy, że urządzenie:**

We declare on our own responsibility that our machine:

**Nazwa:**  
Name:

Bruzdownica elektryczna

**Marka:**  
Brand:

WUBER

**Numer seryjny maszyny:**  
Machine serial number:

W01072

**Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

- 2006/42/WE  
- 2014/35/UE

- 2014/30/UE  
- 2011/65/UE

**Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:**

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

- EN 62841-1:2015/AC:2015  
- EN 60745-2-22:2011/A11:2013  
- EN IEC 55014-1:2021  
- EN IEC 55014-2:2021

- EN ISO 12100:2010  
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021  
- EN IEC 61000-3-3:2013/A1:2019

**Dokumentacja została skompletowana przez:**  
Documentation was completed by:

Konrad Czekański  
ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów

**Zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia według dyrektywy 2000/14/EC:**

Measured sound power level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC:

LwA: 95,5 +-4 dB(A)

**Poziom ciśnienia akustycznego:**

Measured sound power level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC:

LpA: 86,2 +-4 dB (A)

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanej maszyny została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji. Maszyna obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

The technical and construction documentation for the described machine has been prepared in accordance with Annex VII, Part A directive 2006/42/EC and is kept at the address indicated above. At the request of state authorities, the manufacturer undertakes to provide the technical documentation in question via electronic communication channels. The machine includes mechanical elements, components and electrical devices manufactured by other manufacturers who are in possession of technical documentation for the manufactured elements and have issued the required declarations of conformity or incorporation for them.

**Podpisano w imieniu:**  
Signed on behalf of:

Konrad Czekański  
WUBER Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 81/73  
35-040 Rzeszów

**Rzeszów, 10.10.2025**

Miejsce, data  
Place, date



Podpis osoby upoważnionej  
Signature of authorized person

**Konrad Czekański**  
**Członek zarządu**

Imię, nazwisko, stanowisko  
Name, surname, position



Notatki







**WUBER Sp. z o.o.**  
ul. Dąbrowskiego 81/73  
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



[www.wubertools.com](http://www.wubertools.com)